

P4V-C



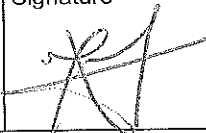
SOCOTEC

SOCOTEC - SAONE ET LOIRE
22-24 Avenue Jean Jaurès
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 0.85.48.54.45
Fax : 03.85.48.16.16

RAPPORT DE REPERAGE DE L'AMIANTE

EN VUE DE LA CONSTITUTION
DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Bien immobilier concerné	HOPITAL CORSIN - BATIMENT C 6 RUE DE L'HOPITAL 71520 TRAMAYES <i>Site 11</i>	N° de l'affaire : QG4970/3 N° de canevas : CHALON_199
Propriétaire	HOPITAL CORSIN 6 RUE DE L'HOPITAL 71520 TRAMAYES	Référence du rapport CHALON/05/3374 Saisam 1.2
Demandeur	HOPITAL CORSIN 6 RUE DE L'HOPITAL 71520 TRAMAYES	Date de la visite : 03/06/2005

CONCLUSION	Il a été repéré des produits ou matériaux contenant de l'amiante. Absence de flochage. Présence de calorifugeage et faux plafond sans amiante.	
Le présent rapport comprend 7 pages et en annexe 0 fiche(s) de cotation, 4 plan(s), 3 PV d'analyse de laboratoire.		
Fait à Chalon sur Saône, le 01/09/2005	Auteur du rapport : MONIER Joël Référence de l'attestation de compétence : DI-1811 Délivrée par CREDEF - LYON	Signature 

Sommaire

1. OBJET DE LA MISSION	2
1.1. Description de l'immeuble	3
1.2. Décomposition de l'immeuble	3
2. DEROULEMENT DE LA MISSION	4
2.1 Documents examinés pour la visite	4
2.2 Liste des composants recherchés dans le cadre de la présente mission	4
2.3 Particularités de la visite	4
2.4 Autres informations sur le déroulement de la mission	4
3. RESULTATS DETAILLES DE LA RECHERCHE	5
3.1 Composants contenant de l'amiante	5
3.2 Composants à risque ne contenant pas d'amiante	5
3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante	5
4. RELEVÉ DES DEGRADATIONS ET CONDUITE A TENIR	6
4.1 Flocages, calorifugeages et faux plafonds	6
4.2 Autres Composants	6
5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR D'AUTRES COMPOSANTS DU BATIMENT ...	7
5.1 Composants réputés contenir de l'amiante	7
ANNEXE	

1. OBJET DE LA MISSION

La mission confiée à SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans un immeuble bâti et, le cas échéant, leur localisation et le constat de leur état de dégradation. Le présent rapport est destiné à constituer le dossier technique amiante de l'immeuble.

L'intervention de SOCOTEC a pour référentiel les articles R 1334-25 et R 1334-26 du Code de la Santé Publique et les textes qui leur sont liés (en particulier arrêté du 22 août 2002). Elle est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants définis dans l'annexe 13-9 au code de la santé publique, accessibles sans travaux destructifs.

Dans le cadre de travaux ou de démolition, le présent rapport devra être complété par une recherche de présence d'amiante adaptée au projet.

1.1. Description de l'immeuble

Bâtiment sur 4 niveaux, comprenant :

- niveau -1, niveau 0, niveau +1, niveau +2

1.2. Décomposition de l'immeuble

Niveau -1 : entrée livraisons, circulations, chapelle, 2 vides sanitaires, funérarium, WC/lavabo, lavabo

Niveau -1 (suite) : vestiaire/cuisine, épicerie, stockage

Niveau 0 : entrée, 6 chambres avec WC/lavabo, salon coiffure, 2 WC, salle à manger, circulations

Niveau +1 : 12 chambres avec WC/lavabo, circulations, 1 WC, 1 WC/douche, 1 salon

Niveau +2 : 12 chambres avec WC/lavabo, circulations, 1 salon, 2 WC, salle d'eau, local linge

Cage d'ascenseur

Cage d'escalier

2. DEROULEMENT DE LA MISSION

L'intervention a comporté les prestations suivantes :

- ☒ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble.
- ☒ Visite de l'immeuble pour examen visuel de reconnaissance des composants susceptibles de contenir de l'amiante listés au chapitre 2.2.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous traitant de SOCOTEC.
- ☒ Enregistrement des données sur la localisation des produits et matériaux ainsi que sur leur état de conservation ou de dégradation.
- ☐ Préconisation de mesures d'ordre général pour les produits et matériaux dégradés.
- ☒ Rédaction du présent rapport.

2.1 Documents examinés pour la visite

Plans descriptifs des locaux :

Néant

PV d'analyse de laboratoire antérieurs au présent repérage (non joints au rapport)

Néant

Rapports de repérage antérieurs au présent repérage (non joints au rapport)

Organisme : SOCOTEC n° : HL3662 Date : 01/09/1999 Objet : Rep. faux-plafond

Organisme : SOCOTEC n° : AM.97.C.23 Date : 14/05/1997 Objet : Rep. flocage+calorifugeage

2.2 Liste des composants recherchés dans le cadre de la présente mission

Composant		Partie du composant à vérifier ou à sonder
1. Parois verticales intérieures et enduits	Murs et poteaux	Flocages, Enduits projetés Revêtements durs des murs (plaques menuiserie, amiante-ciment) Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton+plâtre)
	Cloisons, gaines, coffres verticaux	Flocages, Enduit projeté, Panneaux de cloisons
2. Planchers, plafonds et faux plafonds	Plafonds, gaines et coffres verticaux, poutres et charpentes	Flocages, Enduits projetés, Panneaux collés ou vissés
	Faux plafonds	Panneaux
	Planchers	Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements	Conduits de fluides (air, eau, autres)	Conduits, calorifuges, Enveloppes de calorifuges
	Clapets/volets coupe-feu	Clapets, volets, rebouchage
	Portes coupe-feu	Joints (tresses, bandes)
	Vide-ordures	Conduit
4. Ascenseur, MCh	Trémies	Flocages

2.3 Particularités de la visite

Accompagnateur : Non accompagné lors de la visite

Tous les locaux concernés ont été visités.

2.4 Autres informations sur le déroulement de la mission

3. RESULTATS DETAILLES DE LA RECHERCHE

Les tableaux suivants décrivent les résultats de la recherche classés par localisation.

Successivement sont présentés :


Les composants contenant de l'amiante (§ 3.1),


Les composants ne contenant pas d'amiante (§3.2)


Les composants non analysés pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire n'a pas encore été effectuée (§ 3.3).

Les analyses des échantillons prélevés par SOCOTEC ont été effectuées par le(s) laboratoire(s) suivant(s) :

1 : ITGA Parc Club du Golf Bâtiment 14 BP225000 13796 AIX EN PROVENCE CEDEX 3


 3.1 Composants contenant de l'amiante			
Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire	Etat de conservation
Niveau -1 : entrée livraisons, circulations, chapelle, 2 vides sanitaires, funérarium, WC/lavabo, lavabo			
Dalle de sol plastique <i>Revêtement de sol souple de couleur jaune</i>	(voir repérage sur plan joint)	IT040506-745 / META / ITGA	Bon état
Niveau 0 : entrée, 6 chambres avec WC/lavabo, salon coiffure, 2 WC, salle à manger, circulations			
Dalle de sol plastique <i>Revêtement de sol souple beige-gris</i>	chambre 65+WC/lavabo, chambres 63-62-61, circulation	IT040506-2436 / META / ITGA	Bon état


 3.2 Composants à risque ne contenant pas d'amiante		
Identité du composant	Précision sur localisation	Mode de reconnaissance : n° échantillon / analyse / Laboratoire
Niveau 0 : entrée, 6 chambres avec WC/lavabo, salon coiffure, 2 WC, salle à manger, circulations		
Faux plafond	circulations	Visuel
Niveau +1 : 12 chambres avec WC/lavabo, circulations, 1 WC, 1 WC/douche, 1 salon		
Dalle de sol plastique <i>Revêtement de sol souple jaune et beige</i>	voir repérage sur plan joint	IT040506-2437 / META / ITGA
Faux plafond	circulations	Visuel
Niveau +2 : 12 chambres avec WC/lavabo, circulations, 1 salon, 2 WC, salle d'eau, local linge		
Dalle de sol plastique <i>Revêtement de sol souple jaune et beige</i>	voir repérage sur plan joint	IT040506-2437 / META / ITGA
Faux plafond	circulations	Visuel

 3.3 Composants non analysés susceptibles de contenir de l'amiante		
Identité du composant	Précision sur localisation	Commentaires
Ensemble des locaux concernés par la mission (voir §1.2 et §2.3)		
Néant		

4. RELEVÉ DES DÉGRADATIONS ET CONDUITE À TENIR

Pour les composants contenant de l'amiante, les tableaux suivants décrivent les dispositions à mettre en œuvre par le propriétaire.

<div>  4.1 Flocages, calorifugeages et faux plafonds </div>			
Identité du composant	Etat de conservation (voir fiche de cotation en annexe)	Conduite à tenir	Échéance réglementaire
Ensemble des locaux concernés par la mission (voir §1.2 et §2.3)			
Néant			


<div>  4.2 Autres Composants </div>			
Identité du composant	Etat de conservation	Complément sur la dégradation	Mesures d'ordre général préconisées
Niveau -1 : entrée livraisons, circulations, chapelle, 2 vides sanitaires, funérarium, WC/lavabo, lavabo			
Dalle de sol plastique <i>Revêtement de sol souple de couleur jaune</i>	Bon état		Néant
Niveau 0 : entrée, 6 chambres avec WC/lavabo, salon coiffure, 2 WC, salle à manger, circulations			
Dalle de sol plastique <i>Revêtement de sol souple beige-gris</i>	Bon état		Néant

5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR D'AUTRES COMPOSANTS DU BATIMENT

Si, au cours de la mission, l'opérateur a constaté la présence de composants réputés contenir de l'amiante, autres que ceux définis dans l'annexe 13.9 au Code de la Santé Publique, il convient de se reporter au tableau ci-dessous.

Cette connaissance provient de l'examen visuel ou d'une information communiquée par le propriétaire ou le laboratoire d'analyse.

5.1 Composants réputés contenir de l'amiante		
Identité du composant	Précision sur localisation	Commentaires
Ensemble des locaux concernés par la mission (voir §1.2 et §2.3)		
Néant		

Dossier : QG4970/3	Rapport n° CHALON/05/3374	Repérage de l'amiante pour dossier technique	 SOCOTEC
Immeuble : HOPITAL CORSIN - BATIMENT C - 71520 TRAMAYES			

ANNEXE